



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra

C150 – Contrato 02/02/2024 y modificación
21/11/2024 ítem (a)

“Ruta 26, tramo: 398K000 – 417K000 (Ruta 7)”

Empresa constructora:

Meliter SA

Fecha auditoria:

22/04/2025

Fecha informe:

30/04/2025

Tipo de auditoría

Seguimiento

AUDITORES
Auditor: Ing. Martín Salgueiro
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	 C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).		
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós		Fecha Informe: 30-04-2025

Índice

1	Alcance	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental	5
3	Contrapartes y Observadores.....	5
4	La Obra	6
4.1	Descripción general de la obra	6
4.2	Estado de avance de la obra.....	7
5	Tareas realizadas.....	7
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8
7	Hallazgos de auditoría.....	8
7.1	Constataciones	8
7.2	No Conformidades	10
7.3	Observaciones	10
8	Fortalezas	11
9	Oportunidades de Mejora	11
10	Confidencialidad del contenido.....	11
11	Lista de Distribución	11
12	Anexo I - Registro Fotográfico	12
12.1	Obras en ejecución en Ruta 26	12
12.2	Obrador, planta asfáltica y cantera.....	14
12.3	Fotografías remitidas por Meliter SA el 23/04/2025	17

Índice de figuras

Figura 4-1 Ubicación de la obra.	6
Figura 5-1 Lugares de interés.	7

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	 C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).		
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós		Fecha Informe: 30-04-2025

Índice de fotos

Foto 12.1-1, P01. Inicio de tramo, Ruta 26 progresiva 398K000.....	12
Foto 12.1-2. Sector de Ruta 26 con ensanche de base granular ejecutado.....	12
Foto 12.1-3. Sector de Ruta 26 con cunetas perfiladas y tapiz vegetal en crecimiento.....	12
Foto 12.1-4, P05. Frente de obra, alcantarilla en construcción. Ruta 26 progresiva 404K600.	12
Foto 12.1-5, P05. Campamento provisorio fuera de zona inundable, buenas condiciones de limpieza y orden	12
Foto 12.1-6, P05. Las tarrinas para residuos no tienen la rotulación prevista.	12
Foto 12.1-7, P05. El generador eléctrico no cuenta con una bandeja para la prevención de derrames.	13
Foto 12.1-8, P06. Frente de obra, tendido de mezcla asfáltica en ejecución. Ruta 26 progresiva 408K800.....	13
Foto 12.1-9, P06, Tareas de tendido de mezcla asfáltica	13
Foto 12.1-10, P06.Campamento móvil, no hay infraestructura para acopio temporal de residuos ni servicios de bienestar para los operarios.....	13
Foto 12.1-11. P02. Fin del tramo. Ruta 26 Progresiva 417K000.....	13
Foto 12.1-12. P02. Fin del tramo, Ruta 26 Progresiva 417K000. Se construirá una nueva rotonda en el empalme de Ruta 26 con Ruta 7.	13
Foto 12.2-1, P03. Obrador, padrón 17654 de la 11ª SC de Cerro Largo. Ruta 26 PK 432K300 a (-).	14
Foto 12.2-2, P03. Obrador, explanada de maniobras y estacionamiento de maquinarias.....	14
Foto 12.2-3, P03. Obrador, reservorio de agua potable proveniente de agua de libre disponible de tajamar.	14
Foto 12.2-4, P03. Obrador, acopio de lubricantes en uso en local envallado y cerrado.	14
Foto 12.2-5, P03. Obrador, acopio de baterías usadas en local envallado y cerrado.	14
Foto 12.2-6, P03. Obrador, laboratorio de suelos.	14
Foto 12.2-7, P03. Obrador, taller mecánico techado y cerrado.....	15
Foto 12.2-8, P03. Taller mecánico, acopio de cubiertas en local techado.....	15
Foto 12.2-9, P03. Planta asfáltica. Carga de mezcla asfáltica en proceso.....	15
Foto 12.2-10, P03. Planta asfáltica. Envallado perimetral correcto.	15
Foto 12.2-11, P03. Planta asfáltica. Laboratorio de asfaltos en buenas condiciones de orden y limpieza.....	15

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	 C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).		
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós		Fecha Informe: 30-04-2025

Foto 12.2-12, P03. Laboratorio de asfaltos. Extracción de asfalto. Hacia depósito con envallado correcto	15
Foto 12.2-13, P03. Cantera, explanada de acopio de áridos.	16
Foto 12.2-14, P03. Cantera, no hay actividades extractivas en ejecución.	16
Foto 12.2-15, P03. Cantera, frente de ataque y trituración primaria . No hay actividades en ejecución.	16
Foto 12.3-1, P06. Frente de obra, tendido de mezcla asfáltica en ejecución. Ruta 26 progresiva 408K800. Se incorporó la infraestructura para acopio de residuos y los servicios de bienestar faltantes.....	17
Foto 12.3-2, P05. Frente de obra, alcantarilla en construcción. Ruta 26 progresiva 404K600. Se incorporó bandeja estanca bajo generador eléctrico en operación	17
Foto 12.3-3, P05. Frente de obra, alcantarilla en construcción, se rotularon los recipientes para el acopio temporal de residuos.....	17

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	 C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).		
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós		Fecha Informe: 30-04-2025

1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 36/2022, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

Tipo 1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento de compromisos legales y/o reglamentarios

Tipo 2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

Tipo 3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores.

2 Criterios de Auditoría Ambiental

- Manual ambiental vial de DNV de 2015, Dec Decreto 010/2020.
- Requisitos legales y reglamentarios.

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en las oficinas como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

- Contrato básico del 02/02/2024 y el ítem (a) de la modificación de contrato del 21/11/2024.
- PGA (v02) del 11/10/2024, PRA del 24/02/2025.
- ITGAs de la empresa Meliter SA del período Mayo 2024 – Enero 2025.

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. DDO, Ing. María Quirós
- b) Por parte de la empresa contratista Meliter SA:
 - i. Residente de obra: Ing. Álvaro Solari.
 - ii. Responsable ambiental: Arq. María de León



Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Según el PGA de la empresa, el contrato y el ítem (a) de su modificación tienen por objeto la rehabilitación del tramo de Ruta 26 comprendido entre la progresiva 398K000 y el empalme con la Ruta 7 en la progresiva 417K000.

La obra consiste en mejorar las condiciones del tramo mediante la corrección de drenajes, ensanche de la plataforma de forma de obtener un ancho de 10 m. a nivel de pavimento, escarificado y bacheos del pavimento existente, conformación de las capas de sub-base y base granulares, y el cementado de la base granular en 20 cm de espesor. Sobre la base cementada se construirá una nueva calzada en mezcla asfáltica en 7 cm de espesor con un ancho útil de 9.00 m, y se realizarán los trabajos de señalización vertical y horizontal.

Se ejecutará también un nuevo empalme entre Rutas 26 y 7, incluyendo obras de iluminación.



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025

4.2 Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: Abril 2024
- Fecha estimada de finalización: Octubre 2025.
- Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: 80%
- Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: construcción de alcantarilla en hormigón armado, tendido de carpeta asfáltica.

5 Tareas realizadas

Durante la auditoría ambiental de Ruta 26 se recorrió íntegramente el tramo de obras abarcado por el contrato con dos frentes de obra activos y se visitó el predio donde se ubican el obrador, la planta asfáltica y la cantera de tosca.

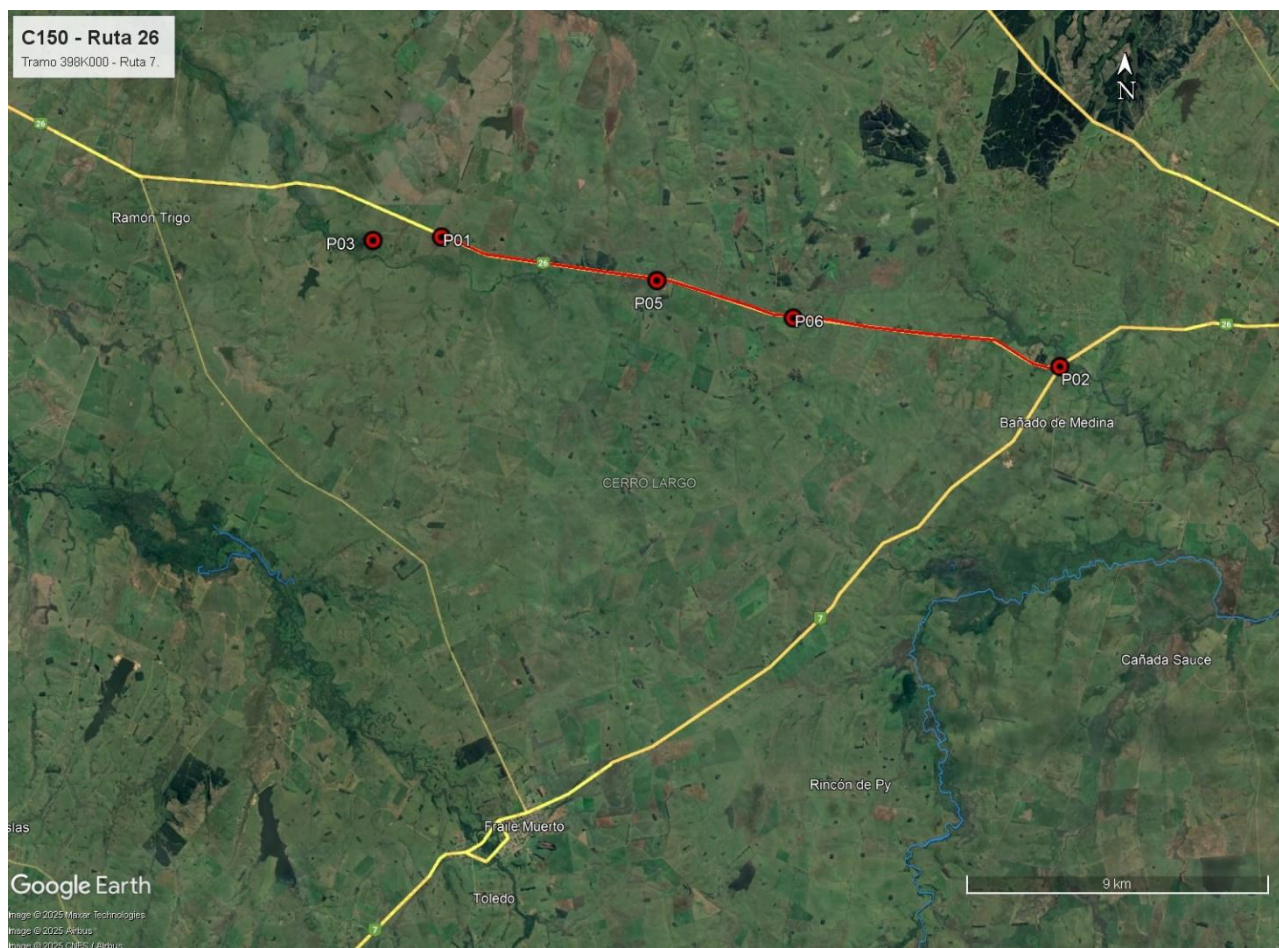


Figura 5-1 Lugares de interés.

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).			
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós		Fecha Informe: 30-04-2025	

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	731000	6417728	Inicio del tramo. Ruta 26 Progresiva 398K000.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-1
P02	749284	6413456	Fin del tramo. Ruta 26 Progresiva 417K000, empalme con Ruta 7	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-11, Foto 12.1-12
P03	728960	6417676	Obrador, cantera de tosca y planta asfáltica. Padrón rural N°15432, 6ª SC de Cerro Largo. Ruta 26 PK 396K000 a (+).	Figura 5-1, Foto 12.2-1, Foto 12.2-2, Foto 12.2-3, Foto 12.2-4, Foto 12.2-5, Foto 12.2-6, Foto 12.2-7, Foto 12.2-8, Foto 12.2-9, Foto 12.2-10, Foto 12.2-11, Foto 12.2-12, Foto 12.2-13, Foto 12.2-14, Foto 12.2-15
P04	664263	6360043	Cantera de piedra y planta de trituración. Padrón rural N°6896, 9ª SC de Cerro Largo.	Figura 4-1, Figura 5-1.
P05	737369	6416285	Frente de obra, alcantarilla en construcción. Ruta 26 progresiva 404K600	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-4, Foto 12.1-5, Foto 12.1-6, Foto 12.1-7, Foto 12.3-2, Foto 12.3-3.
P06	741396	6415081	Frente de obra, tendido de mezcla asfáltica en ejecución. Ruta 26 progresiva 408K800	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-8, Foto 12.1-9, Foto 12.1-10, Foto 12.3-1.

Tabla 1 - Descripción de los lugares de interés

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

No corresponde, no hay auditorías anteriores

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

La Obra es ejecutada por la firma Meliter SA, quien subcontrató las obras a realizar en hormigón armado tales como alcantarillas y drenajes a la firma Construye G&G SRL. Esta subcontratista adhirió al PGA del contrato según consta en nota del 18/11/2024.

Meliter SA ejecuta la obra desde un obrador – P03 – ubicado en Ruta 26 progresiva 396K000 a (+). Para su instalación, la empresa Meliter SA declaró estas infraestructuras en el PGA de la obra. Ese predio es compartido con la cantera de tosca y con la planta asfáltica.

Asimismo, Meliter SA obtuvo de DNV – MTOP la autorización para instalar campamentos móviles y acopios en la faja de Ruta 26, según consta en nota firmada por la Directora de Obra.

El obrador de Meliter SA cuenta con varias estructuras desmontables alojadas en contenedores, acondicionados para diversos usos: oficinas, servicios de bienestar para el personal, pañol, laboratorio de suelos y de asfaltos, acopio cerrado y envallado para alojar tarrinas de lubricantes y para almacenamiento de productos químicos. Cuenta asimismo con un taller mecánico y diversas explanadas para maniobras, estacionamiento y acopios de áridos. El suministro de energía eléctrica es a través de generador a gasoil de 15 KVA.

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	 C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).		
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós		Fecha Informe: 30-04-2025

En general, el obrador tiene buenas condiciones de orden y limpieza, y una infraestructura correcta para una gestión ambiental apegada al PGA de la obra. Existen sectores delimitados y con indicaciones claras para el acopio temporal de residuos segregados por corriente de generación.

El predio es compartido con la planta asfáltica, que al momento de la auditoría se encontró en funcionamiento. En esa planta asfáltica en general se apreciaron correctas condiciones de orden y limpieza, así como sectores con sus envallados correctos.

Asimismo, en ese predio se encuentra la cantera de tosca que abastece al proyecto de los áridos necesarios para las bases granulares. Al momento de la auditoría se comprobó que no había actividad en esa cantera. El sector estaba sin personal con maquinaria estacionada y acopios de áridos excavados, listos para su carga y transporte.

Los ITGA presentados por la empresa adjuntan evidencia de una gestión de residuos realizada de forma segregada por corriente de generación según se trate de residuos asimilables a domésticos o contaminantes. Los residuos asimilables a domésticos tienen su disposición final en el vertedero municipal de Melo.

Por su parte, los residuos contaminantes alcanzados por la Cat. 1 del Dec 182/013 tales como aceites usados, filtros de aceite y trapos contaminados son transportados al obrador central de Meliter SA en Canelones para su disposición final por cuenta de instituciones especializadas.

Las aguas servidas en el obrador desagotan a un depósito impermeable. Tanto el depósito como los baños químicos son gestionados por la barométrica El Raval.

El agua no potable utilizada en el obrador y en los frentes de obra es de libre disponibilidad, proveniente del tajamar natural que se generó en la cantera de tosca.

Los materiales granulares necesarios para los rellenos, terraplenes y hormigones de las alcantarillas y la carpeta asfáltica de la obra son provistos por canteras de Obra Pública.

Según el Exp. 2023/36001/14170 de Ministerio de Ambiente del 26/01/2024, la cantera con explotación concedida a Meliter SA, ubicada en el padrón N°15432 de la 6ª Sección Catastral de Cerro Largo, obtuvo la AAP y la AAO (Autorización Ambiental Previa y de Operación) para la extracción de hasta 100.000 m³ de arenisca en un área de explotación de 6 há, por 3 años.

Asimismo, Según el Exp. 2023/36001/8307 de Ministerio de Ambiente del 23/08/2023, la cantera con explotación concedida a Meliter SA, ubicada en el padrón N°6896 de la 9ª Sección Catastral de Cerro Largo, obtuvo la AAP y AAO para la extracción de hasta 150.000 m³ de piedra en un área de explotación de 7 há, por 3 años. Acerca de esta cantera, cuyo destino inicial fueron las obras ejecutadas por Meliter SA en Ruta 6, MTOP – DNV inició con fecha 23/01/2025 el trámite de inclusión en el Registro de Canteras de Obra Pública, conforme al Art. 349 de la Ley N° 19.924.

Respecto de las emisiones a la atmósfera de la planta asfáltica de Meliter SA al servicio del proyecto, DEGAC–DNV indicó al Equipo Auditor el 04/12/2024 adoptar con carácter general el documento

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	 C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).		
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós		Fecha Informe: 30-04-2025

EM2024/36001/001540 que rige el acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y DNV – MTOP. El mismo establece que los valores de emisiones fijadas en el apartado 28 del Dec 135/021 de Reglamento de Calidad del Aire se consideren con un tenor de O₂ del 17% correspondiente al % de O₂ de la mezcla de aire, y fija los topes aceptables para cada parámetro relevante.

Al respecto, la empresa remitió un informe del Laboratorio Ecotech del 16/10/2024, donde la opacidad Ringelmann y los valores de Material Particulado, SO₂ y NO₂ medidos en las condiciones anteriores, están por debajo de los topes que establecen dicho acuerdo.

Durante la recorrida al tramo de obras, se comprobó que las obras viales avanzan en el sentido de las progresivas crecientes y que hay tramos que ya cuentan con la carpeta de rodadura ejecutada en mezcla asfáltica y con cunetas conformadas. Esas zonas terminadas se encuentran en las condiciones que prevé el PRA, libres de residuos, con empastado vegetal en crecimiento y con drenajes adecuados.

En la progresiva 404K600 – P05, la subcontratista G&G tenía en ejecución una alcantarilla en hormigón armado. En ese punto, se comprobaron buenas condiciones de orden y limpieza, aunque el generador eléctrico no tenía una bandeja estanca para contener derrames - Foto 12.1-7, y las tarrinas de residuos no tenían la indicación prevista en el PGA para cada corriente – Foto 12.1-6. Con fecha 23/04/2025, la empresa remitió la evidencia de haber corregido ambos hallazgos – Foto 12.3-2 y Foto 12.3-3.

En la progresiva 408K800 – P06, Meliter SA tenía un frente de obra donde se estaba realizando el tendido de mezcla asfáltica. Para ello, había montado un campamento móvil en la faja de la Ruta 26, que no contaba con servicios de bienestar para los operarios, así como tampoco la infraestructura para el acopio segregado de residuos, acorde a lo que establece el PGA de la obra - Foto 12.1-10. El 23/04/2025, la empresa demostró haber corregido esa situación, Foto 12.3-1

Desde el punto de vista del usuario de la red vial, en el tramo auditado convive un sector terminado y abierto al tránsito, aunque sin señalización, y un sector donde el tránsito se realiza en media calzada. En los frentes de trabajo de la alcantarilla y el tendido de mezcla asfáltica, la señalización de obra es acorde a la normativa vigente.

7.2 No Conformidades

No se detectaron

7.3 Observaciones

No se realizan.

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	 C/150 Fecha Auditoría: 22/04/2025
Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).		
Empresa Constructora: Meliter SA Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós Fecha Informe: 30-04-2025		

8 Fortalezas

Se identificó buena disposición de la empresa y de DNV – MTOP para atender los requerimientos de la auditoría ambiental.

9 Oportunidades de Mejora

Se sugiere que la empresa haga inducciones permanentes a su personal y a las empresas subcontratistas acerca de los contenidos del PGA del MAV 2015. En particular, al momento de realizar las tareas de señalización, verificar que el subcontratista que participe presente su PGA o adhiera al PGA del contrato.

10 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

11 Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).
- c. Copia para Corporación Vial del Uruguay (CVU).

Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Obras en ejecución en Ruta 26



Foto 12.1-1, P01. Inicio de tramo, Ruta 26 progresiva 398K000.



Foto 12.1-2. Sector de Ruta 26 con ensanche de base granular ejecutado



Foto 12.1-3. Sector de Ruta 26 con cunetas perfiladas y tapiz vegetal en crecimiento



Foto 12.1-4, P05. Frente de obra, alcantarilla en construcción. Ruta 26 progresiva 404K600.



Foto 12.1-5, P05. Campamento provisorio fuera de zona inundable, buenas condiciones de limpieza y orden .



Foto 12.1-6, P05. Las tarrinas para residuos no tienen la rotulación prevista.

Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025



Foto 12.1-7, P05. El generador eléctrico no cuenta con una bandeja para la prevención de derrames.



Foto 12.1-8, P06. Frente de obra, tendido de mezcla asfáltica en ejecución. Ruta 26 progresiva 408K800.



Foto 12.1-9, P06, Tareas de tendido de mezcla asfáltica



Foto 12.1-10, P06. Campamento móvil, no hay infraestructura para acopio temporal de residuos ni servicios de bienestar para los operarios.



Foto 12.1-11. P02. Fin del tramo. Ruta 26 Progresiva 417K000.



Foto 12.1-12. P02. Fin del tramo, Ruta 26 Progresiva 417K000. Se construirá una nueva rotonda en el empalme de Ruta 26 con Ruta 7.

Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025

12.2 Obrador, planta asfáltica y cantera



Foto 12.2-1, P03. Obrador, padrón 17654 de la 11ª SC de Cerro Largo. Ruta 26 PK 432K300 a (-).



Foto 12.2-2, P03. Obrador, explanada de maniobras y estacionamiento de maquinarias.



Foto 12.2-3, P03. Obrador, reservorio de agua potable proveniente de agua de libre disponible de tajarar.



Foto 12.2-4, P03. Obrador, acopio de lubricantes en uso en local envallado y cerrado.



Foto 12.2-5, P03. Obrador, acopio de baterías usadas en local envallado y cerrado.



Foto 12.2-6, P03. Obrador, laboratorio de suelos.

Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025



Foto 12.2-7, P03. Obrador, taller mecánico techado y cerrado.



Foto 12.2-8, P03. Taller mecánico, acopio de cubiertas en local techado



Foto 12.2-9, P03. Planta asfáltica. Carga de mezcla asfáltica en proceso



Foto 12.2-10, P03. Planta asfáltica. Envolvado perimetral correcto.



Foto 12.2-11, P03. Planta asfáltica. Laboratorio de asfaltos en buenas condiciones de orden y limpieza.



Foto 12.2-12, P03. Laboratorio de asfaltos. Extracción de asfalto. Hacia depósito con envallado correcto

Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025



Foto 12.2-13, P03. Cantera, explanada de acopio de áridos.



Foto 12.2-14, P03. Cantera, no hay actividades extractivas en ejecución.



Foto 12.2-15, P03. Cantera, frente de ataque y trituración primaria . No hay actividades en ejecución.

Ruta 26, tramo 398K000 – 417K000 (Ruta 7).

Empresa Constructora: Meliter SA
Director de Obra - DNV: Ing. María Quirós

Fecha Informe: 30-04-2025

12.3 Fotografías remitidas por Meliter SA el 23/04/2025



Foto 12.3-1, P06. Fronte de obra, tendido de mezcla asfáltica en ejecución. Ruta 26 progresiva 408K800. Se incorporó la infraestructura para acopio de residuos y los servicios de bienestar faltantes.



Foto 12.3-2, P05. Fronte de obra, alcantarilla en construcción. Ruta 26 progresiva 404K600. Se incorporó bandeja estanca bajo generador eléctrico en operación



Foto 12.3-3, P05. Fronte de obra, alcantarilla en construcción, se rotularon los recipientes para el acopio temporal de residuos.